



ООО "Экспертная организация Русь"

Испытательный центр

105203, Москва, 15-я Парковая, 10-А; +7 (967) 015-22-66, +7 (4967) 76-22-97; eorus@lift.ru;

ОГРН: 1 037 789 039 903; ИНН: 7719504144; КПП: 771 901 001

Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ37 выдан 9 октября 2015 г.

АКТ № 95083-2018/6-Т

периодического технического освидетельствования лифта

29 июня 2018 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Русь" Сычёвым М.В. в присутствии представителя заказчика ТСЖ "ЛУЧ" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "ЮгЛифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 95083

Адрес установки: г.Пушино, Микрорайон Д-16-1п

Представитель заказчика: председатель Агеева А.Б.

Представитель специализированной организации: начальник участка Куфтерин Г.Г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Загрязнен плафон освещения купе кабины, освещенность менее 50 лк.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.15, и Руководство по эксплуатации	До 12 июля 2018 г.
2	Износ червячной пары редуктора главного привода лифта. Вести контроль.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4,3 (з) и Руководство завода изготовителя	В процессе эксплуатации,
3	Течь масла через сальниковые уплотнения редуктора главного привода.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4,3 (з) и Руководство завода изготовителя	До 28 июля 2018 г.
4	Не работает кнопка "Двери"(реверс) на панели приказов кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.3.3	До 28 июля 2018 г.
5	Изношены силовые контактные группы контакторов КВ;КН;КБ;КМ.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3(з) и Руководство по эксплуатации	До 28 июля 2018 г.
6	Рабочий ручей шкива ограничителя скорости забит загустевшей смазкой.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з) и Руководство по эксплуатации	До 12 июля 2018 г.
7	Повреждена решётка вентиляционного отверстия в двери в машинного помещения.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.4	До 12 июля 2018 г.

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Владельцу рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта.

Специалист

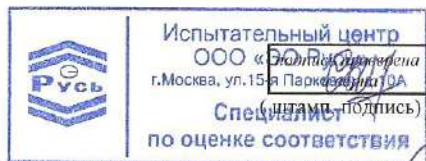

Сычёв М.В. (Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

[Handwritten signature]
подпись

/Агеева А.Б./
ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

[Handwritten signature]
подпись

/Куфтерин Г.Г./
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.