



ООО «Экспертная организация Русь»

Испытательный центр

105203, Москва, 15-я Парковая, д.10-А, пом.1 (ком.11)
+7 (967) 015-22-66, +7 (4967) 76-22-97; eorus@lift.ru; http://eorus.ru
ОГРН: 1 037 789 039 903; ИНН: 7719504144; КПП: 771901001
Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ37 выдан 9 октября 2015 г.

АКТ № 95083-2019/6-Т

периодического технического освидетельствования лифта

25 июня 2019 г.

Мною, специалистом ООО «Экспертная организация Русь» Сычёвым М.В. в присутствии представителя заказчика ТСЖ "ЛУЧ" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "ЮгЛифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 95083

Адрес установки: г.Пушино, Микрорайон Д-16-1п

Представитель заказчика: председатель Агеева А.Б.

Представитель специализированной организации: начальник участка Куфтерион Г.Г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Загрязнен плафон светильника. Освещенность купе кабины лифта менее 50 лк.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.15,	До 9 июля 2019 г.
2	Износ червячной пары редуктора главного привода лифта. Вести контроль,	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г) и Руководство по эксплуатации	В процессе эксплуатации.
3	Течь масла через сальниковые уплотнения редуктора главного привода.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г) и Руководство по эксплуатации	До 25 июля 2019 г.
4	Не работает кнопка "Двери"(реверс) на панели приказов кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.3.3	До 9 июля 2019 г.

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До 15 февраля 2020 года владельцу необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.

Специалист

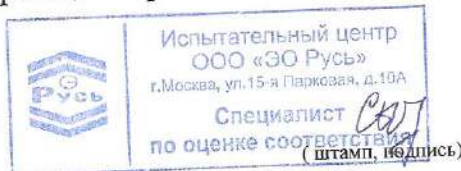

Сычёв М.В.
(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта

/Агеева А.Б./

подпись

ФИО

Оригинал акта ПТО получил:
представитель специализированной организации

/Куфтеров Г.Г./

подпись

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.